

Lubomierz 13.07.2020r.

Notatka służbowa

sporządzona w związku ze spotkaniem w dniu 13 lipca 2020r. na terenie Schroniska Młodzieżowego „Maciejówka” zlokalizowanego w Maciejowcu nr 13.

W spotkaniu udział wzięli:

- Adam Skrzydłowski – Zastępca Burmistrza GiM w Lubomierzu
- Zdzisław Łukaszewicz – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- Przemysław Kułaga – Kierownik Referatu Technicznego UGiM w Lubomierzu,
- Leszek Telega – inspektor ds. OC i ZK w UGiM w Lubomierzu.

Oględziny obiektu i terenu przyległego, miały na celu dokonanie wstępnej oceny warunków ochrony ppoż. SM „Maciejówka”.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak wyposażenia obiektu w instalacje hydrantów wewnętrznych.
2. Brak zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru,
3. Brak instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych ,
4. Przekroczona długość drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń zlokalizowanych na II kondygnacji,
5. Klatka schodowa, będąca jedyną drogą ewakuacyjną z poziomu I piętra nie spełnia wymagań w zakresie wydzielenia pożarowego, odporności ogniowej i parametrów stopni.
6. Stropy o konstrukcji drewnianej nie spełniają wymagań w zakresie odporności ogniowej.

Możliwe rozwiązania:

1. Wyposażenie obiektu w instalacje hydrantów wewnętrznych wymaga odpowiedniego zasilania zapewniającego uzyskanie właściwych parametrów w zakresie wydajności i ciśnienia wody a także jej zapasu ,
2. Istnieje możliwość budowy punktu czerpania przy stawie oddalonym o ok. 300 m od obiektu.
3. Instalacja oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego wymaga opracowania projektu i stosownych uzgodnień,

4. Dostosowanie drogi ewakuacyjnej do parametrów akceptowalnych wymaga zastosowania rozwiązań zamiennych co wymaga opracowania ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i uzyskania postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
5. Istnieją możliwości techniczne dobudowania do obiektu klatki schodowej zewnętrznej:
 - a. o konstrukcji stalowej z tyłu budynku co wiąże się wydzieleniem pożarowym korytarzy na I i II kondygnacji,
 - b. murowanej, wydzielonej pożarowo z zastosowaniem urządzeń oddymiających, zlokalizowanej od strony wejścia do budynku.
6. Drewniane stropy należy doprowadzić do wymaganej odporności ogniowej (np. poprzez zastosowanie systemowego obłożenia podwójną płytą GKF).

Podjęcie jakichkolwiek działań wymagających opracowania dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej a także budowlanej, wymaga utworzenia szczegółowej inwentaryzacji obiektu i terenu przyległego.

Podpisy uczestników spotkania:

- 1.....
Z-ca BURMISTRZA
Gminy i Miasta Lubomierz
Adam Szczydlowski
- 2.....
**RZECZOWNIWA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOŻAROWYCH**
Zdzisław Łukaszewicz
mgr inż. Zdzisław Łukaszewicz
Nr.upr. 370/98
- 3.....
**Kierownik
Referatu Technicznego**
Przemysław Kulaga
INSPEKTOR
ds. obrony cywilnej,
zarządzania kryzysowego i wojskowości
- 4.....
Leszek Telega